


## Aktualizacja firmware w unifonie C5-IP-IS-01-W

**Uwaga: Aktualizacja jest przeprowadzana na własne ryzyko. Jej błędne przeprowadzenie, zanik zasilania lub problem z komunikacją sieciową w jej trakcie mogą doprowadzić do uszkodzenia unifonu.**

### 1. Zmiana adresu IP komputera.

W celu aktualizacji firmware w unifonie należy w komputerze ustawić adres IP 10.0.0.2 i maskę podsieci 255.0.0.0. W przypadku Windows 10 będzie to ścieżka:


Start->Ustawienia-> Sieć i Internet-> Ethernet-> Zmień opcje karty->Właściwości-> Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)

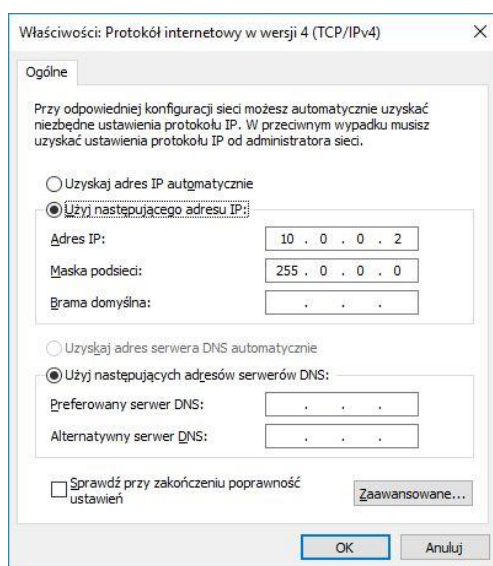

Rysunek 1 Ustawienia sieci

### 2. Instalacja i uruchomienie oprogramowania.

Na komputerze instalujemy program **VS802\_Update V0.32** i uruchamiamy z prawami administratora. Przy pierwszym uruchomieniu należy dodać aplikację do wyjątków zapory.

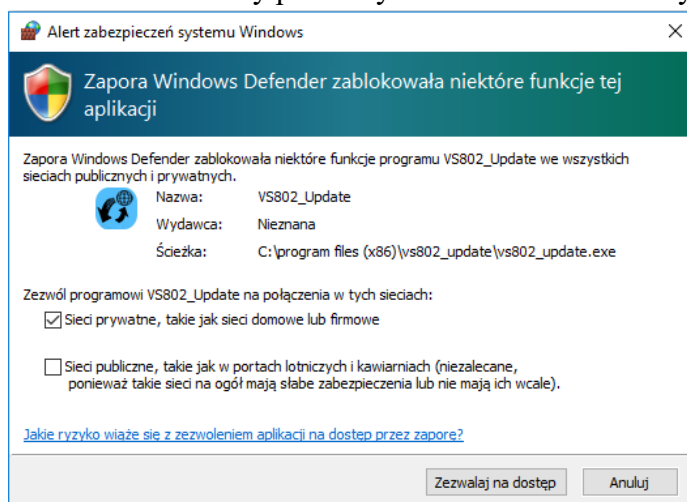

Rysunek 2 Zapora Windows

### 3. Konfiguracja programu i wyszukanie unifonów.

Oprogramowanie należy skonfigurować jak na poniższym rysunku i kliknąć „Search”.

VS802 upgrade tool V0.3220171108

Search User Developer Logs

Search List

Equipment type: Indoor Station

Verification code: ALL (Not null)

Equipment version: ALL

Software version: Equal

Community structure: Building/Unit/Room

Building range: 0 - 1 (Not null)

Unit range: 0 - 1 (Not null)

Search

Rysunek 3 Konfiguracja oprogramowania

Pomyślne wyszukanie urządzeń zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.

VS802 upgrade tool V0.3220171108

Search User Developer Logs

Search List

Number	Hardware version	IP	MAC	Comments
0000-0001-02	null	5.192.33	1C:87:76:81:21:6A	V1.4_201710111


Searching finished !  
number: 1

OK

Rysunek 4 Lista urządzeń


## 4. Aktualizacja.

Po wyszukaniu unifonów przechodzimy do zakładki „User” i klikamy „Select device”. Wybieramy unifony do aktualizacji. Możliwa jest aktualizacja wielu urządzeń jednocześnie, o ile mają nadane różne numery lokali. Potwierdzamy wybór klawiszem „OK”.

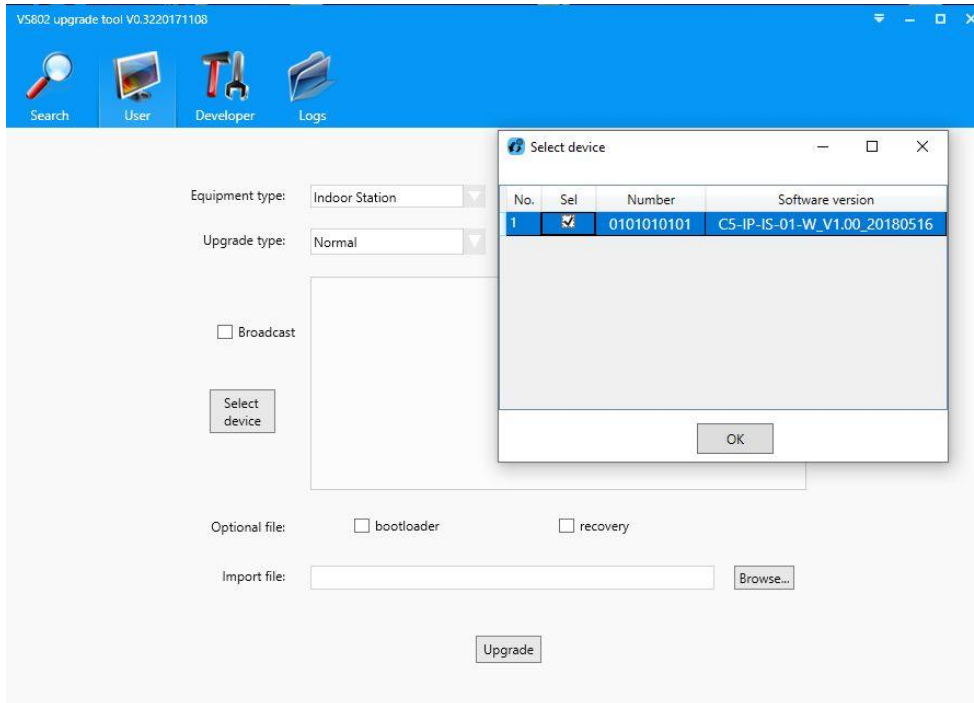


Rysunek 5 Wybór unifonów

Następnie klikamy na „Browse...”, wskazujemy plik **C5-IP-IS-01-W\_V1.01\_20180927\_Update.bin** i klikamy „Upgrade”.

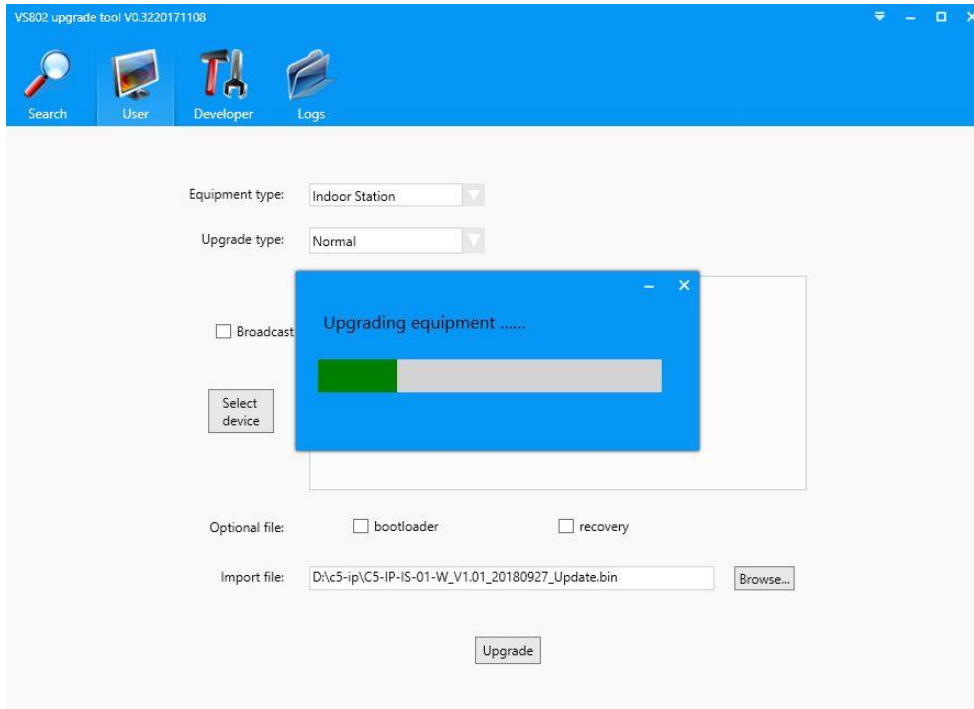

Rysunek 6 Postęp aktualizacji

Powodzenie procesu aktualizacji zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.

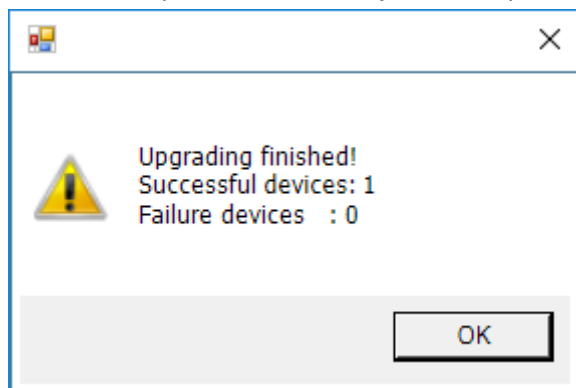

Rysunek 7 Prawidłowy komunikat